



# UPUSTSTVO ZA MONTAŽU JAWAR SPS-K

18.

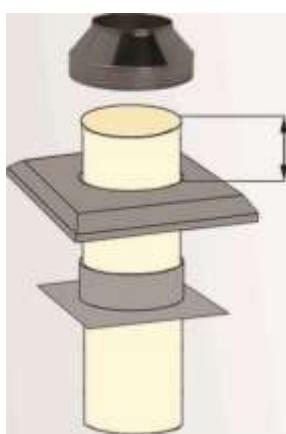


17.

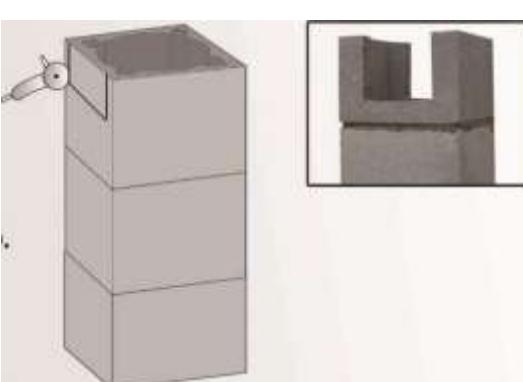

16.

15.

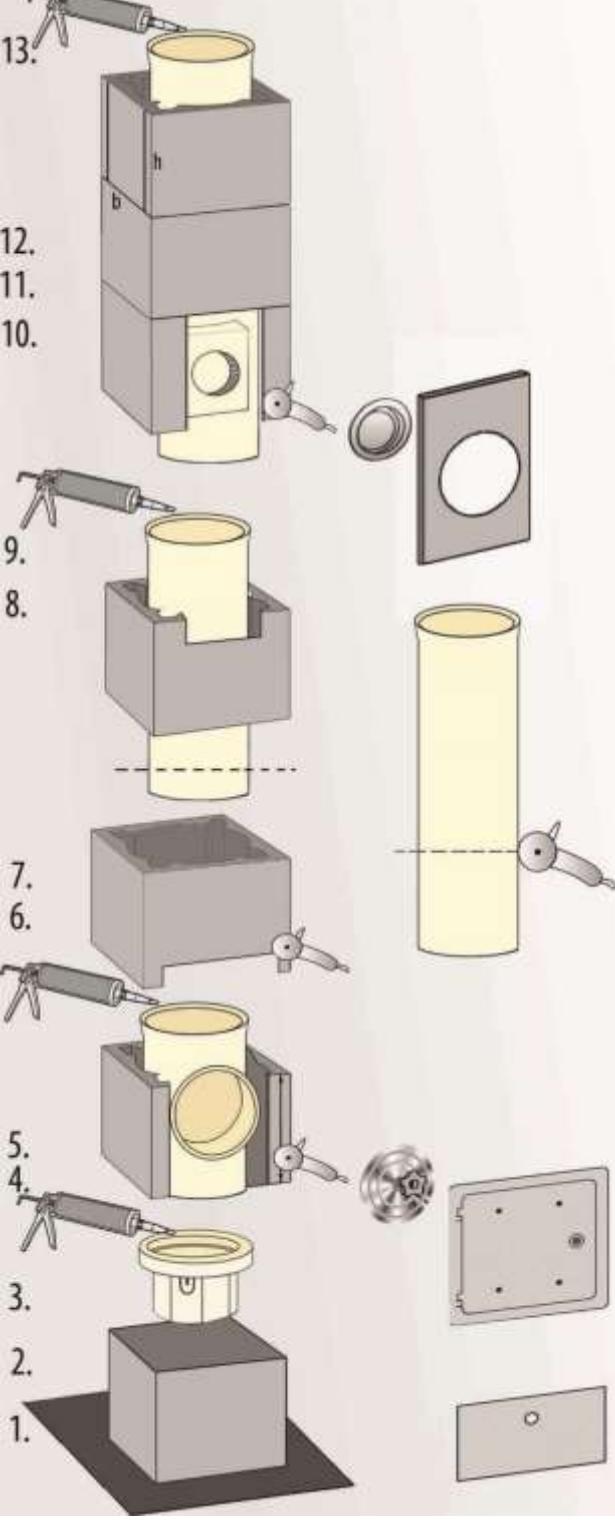

\* prikaz crtež

Nakon spajanja priključka za odvod plinova montirajte priključak za zrak vodeći računa o njegovom centriranju u odnosu na priključak za odvod plinova.

17. Posljednju cijev pričvrstite tako da nakon rezanja vijenca ostane 15 cm iznad ploče. Pomoću silikona ju zalijepite i zabrtvite njezin spoj s betonskom pločom krovopokrivačkim silikonom.

Na posljednjoj cijevi na visini od 7 cm od gornjega ruba montirajte prsten koji stabilizira konusni završetak. Na rub cijevi nanesite silikon. Nakon toga stavite konus do karakterističnog „klika“.



16. Na posljednji plašt pomoću morta postavite oblog i ploču. U slučaju samostalne montaže ploče postupite u skladu sa skicom.

U posljednjem plaštu na nasuprotnim stranama izrežite otvore visine 18 cm, širine 20 cm zbog rešetki za usis zraka.

15. Na isti način kao i dosad montirajte sljedeće cijevi i plašteve zajedno s ispušnim spojevima do projektirane visine dimnjaka.

14. Zalijepite izrezanu keramičku cijev zajedno s odstojnim prstenom. Zalijepite ispušni spoj.

13. Postavite drugi izrezani plašt koristeći se mortom.

12. Rastavite cijev i drugi izrezani plašt. U cijevi izrežite otvor u nacrtanom obliku.

13. Očistite i osušite vijenac posljednje montirane cijevi. Nanesite silikon

11. Na temelju projektne dokumentacije ustanovite visinu priključka ložišta. Na mjestu njegove montaže izrežite otvor dimenzija 160x260 mm.

Prvi izrezani plašt montirajte na mort. Drugi postavljate „na suho“, bez morta. Bez silikona montirajte cijev u kojoj treba izrezati otvor za ispušne plinove. Točku priključka smjestite u sredinu izrezanog otvora u plaštevima.

 
10. Na montiranu cijev nanesite silikon. Koristeći se šablonom za dodavanje morta postavite sljedeća dva plašta, imajući na umu uklanjanje viška s kanala za odvod zraka.

9. Na čistu priključak nanesite silikon Jawar K. Na montiranu cijev stavite odstojni prsten te ga pritegnite da se ne miče. Nanesite silikon na cijev, a višak silikona uklonite.

Pažnja!!! Odstojni se prsten montira na svaku cijev.

8. Prvu montiranu cijev izrežite tako da nakon instalacije na priključak za ložište ne bude viša od trećega plašta.

6. U trećem plaštu izrežite otvor kao na skici.



7. Na drugi plašt nanesite mort te postavite treći plašt. Višak morta uklonite. Kanali za dovod i odvod zraka ne smiju se zatvoriti.

5. Na suhu i čistu posudu postavite silikon Jawar K, a zatim montirajte priključak za vratašca. Višak silikona uklonite.

4. U drugom plaštu izrežite otvor dimenzija 260x330 mm.



Kada se podnože osuši postavite drugi blok pomoću morta. Na osušeno podnože postavite posudu za kondenzat. Pažnja!!! Posudu centrirajte i nivelirajte u odnosu na plašt. Odvod kondenzata usmjerite okomito prema žlebovima u plaštu. Posudu očistite vlažnom sružom.

3. Postavite prvi plašt. Čitav blok zaliđte betonom da napravite podnože dimnjaka.

2. Postavite izolaciju od vlage, uvezši u obzir razinu 0.

1. Na mjesto dimnjaka postavite temelj.

## UPUTA ZA SAMOSTALNO MONTIRANJE ZAVRŠNE PLOČE

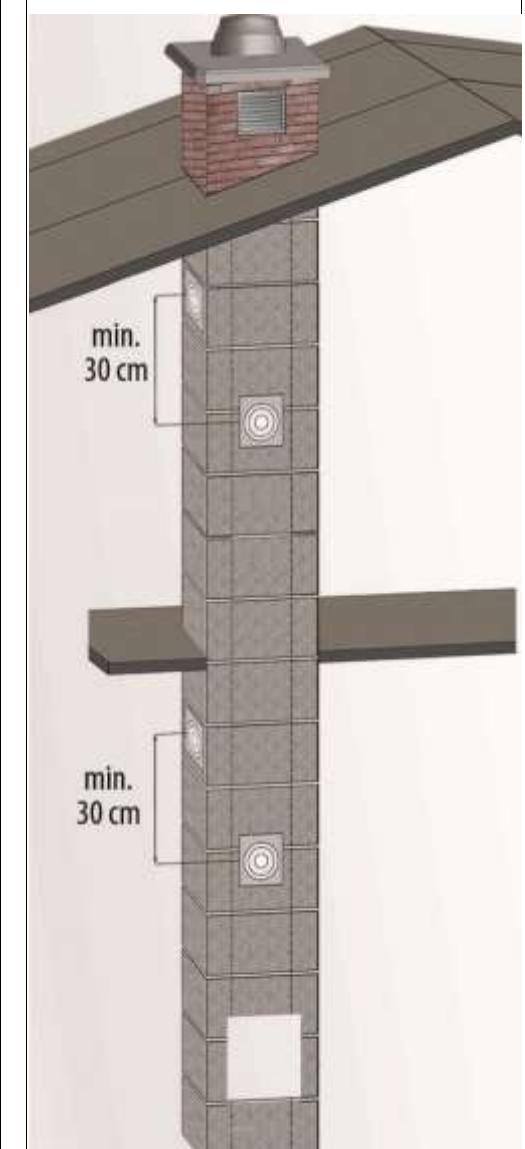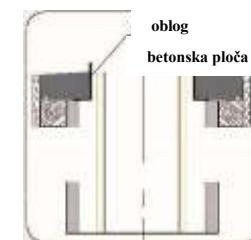

### PLOČICA PROIZVODAČA

Nakon montaže ispunite tablicu i smjestite ju na vidljivo mjesto. Ispunite jamstveni list.

<b>JAWAR</b>	JAWAR UNIVERSAL PLUS	Br. deklaracije: 02-03 UP2014
Oprema:	Tristruki univerzalni sustav dimnjaka s izmjenjivom cijevi	
Vrste proizvoda:	160 mm 260 mm 330 mm	
Ključi za ugradnju na podnože od čade, uklajenih u setu za montažu: min. 50 mm		
Napomena: PL-N Dimenzija: 160x260 mm Iznos montaže		Datum montaže:

### ZA MONTAŽU DIMNJAKA POTREBNO JE:



Pažnja: Prije montaže pažljivo pročitajte upute te provjerite sadržaj paketa za montažu. **Nakon završetka posla obložite dimnjak mortom debljine 1,5 cm i montirajte sve potrebne dodatke.**


### TEMELJNA NAČELA LIJEPLJENJA KERAMIČKIH ELEMENTA



Prije montaže očistite rub cijevi pomoću sruža



Nanесите одговарајућу количину силикона како бисте повезали елементе. Višak silikona uklonite sružom.

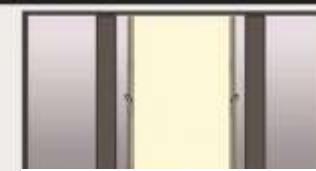

Ispravno zaliđena cijev bez tragova ojećanja silikonom

Shema ispravno montiranog priključka za ispušne plinove

